
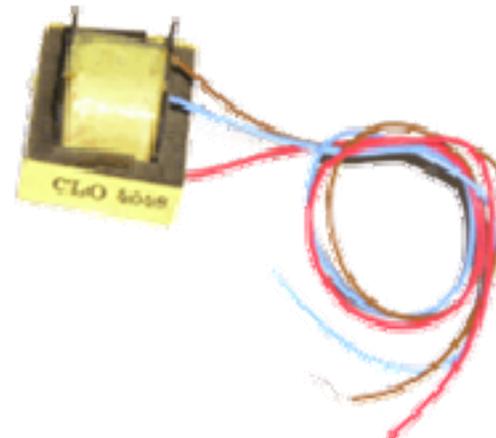
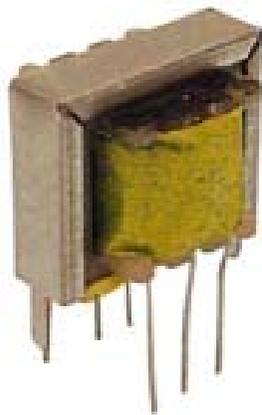
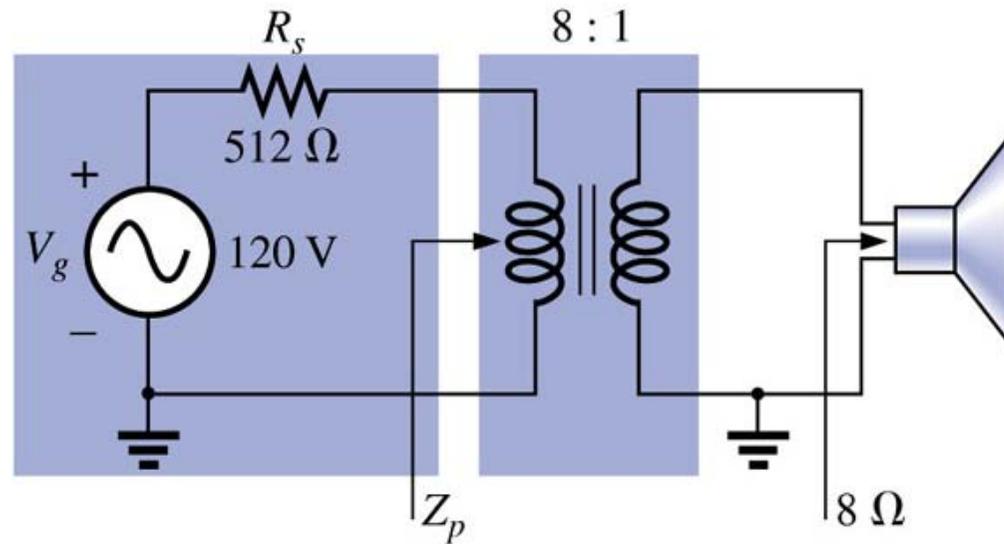



Aplicações

Casamento de impedância:

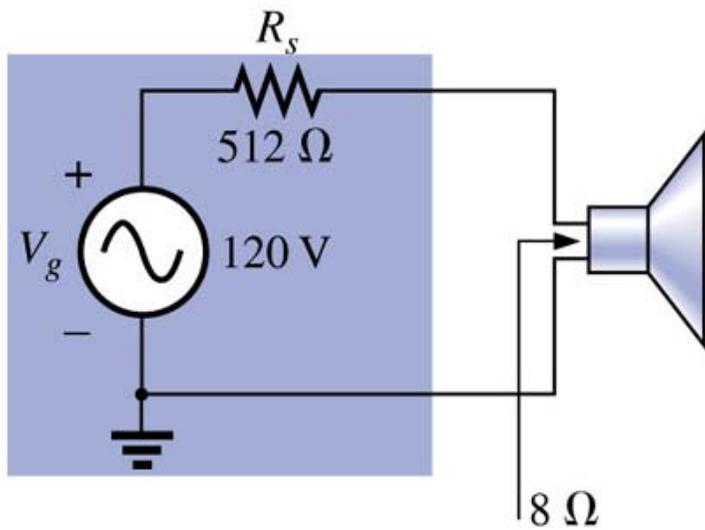



Aplicações

Casamento de impedância:

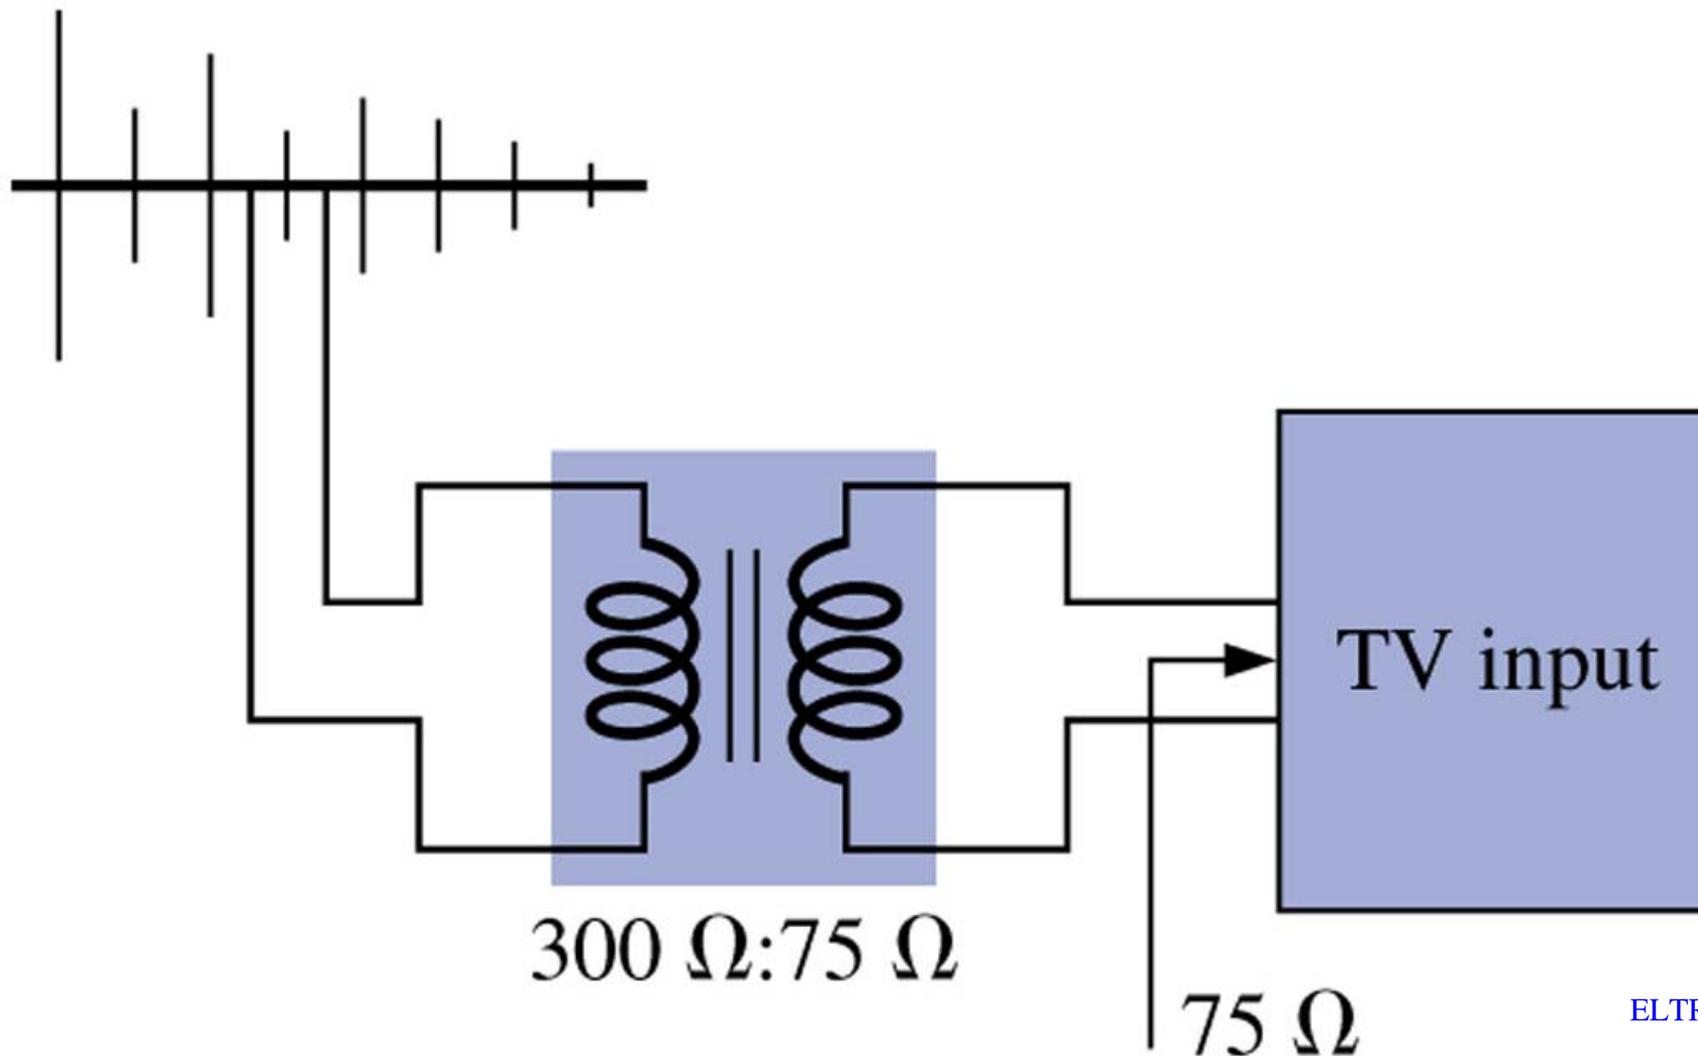



Aplicações

Casamento de impedância:

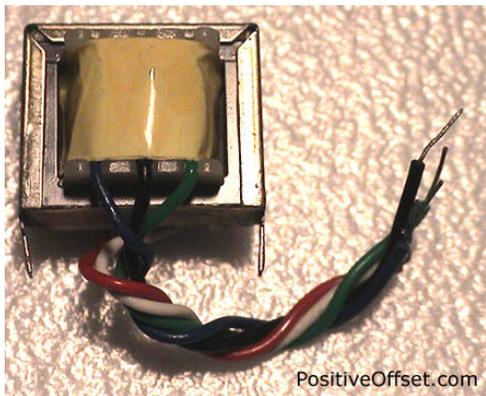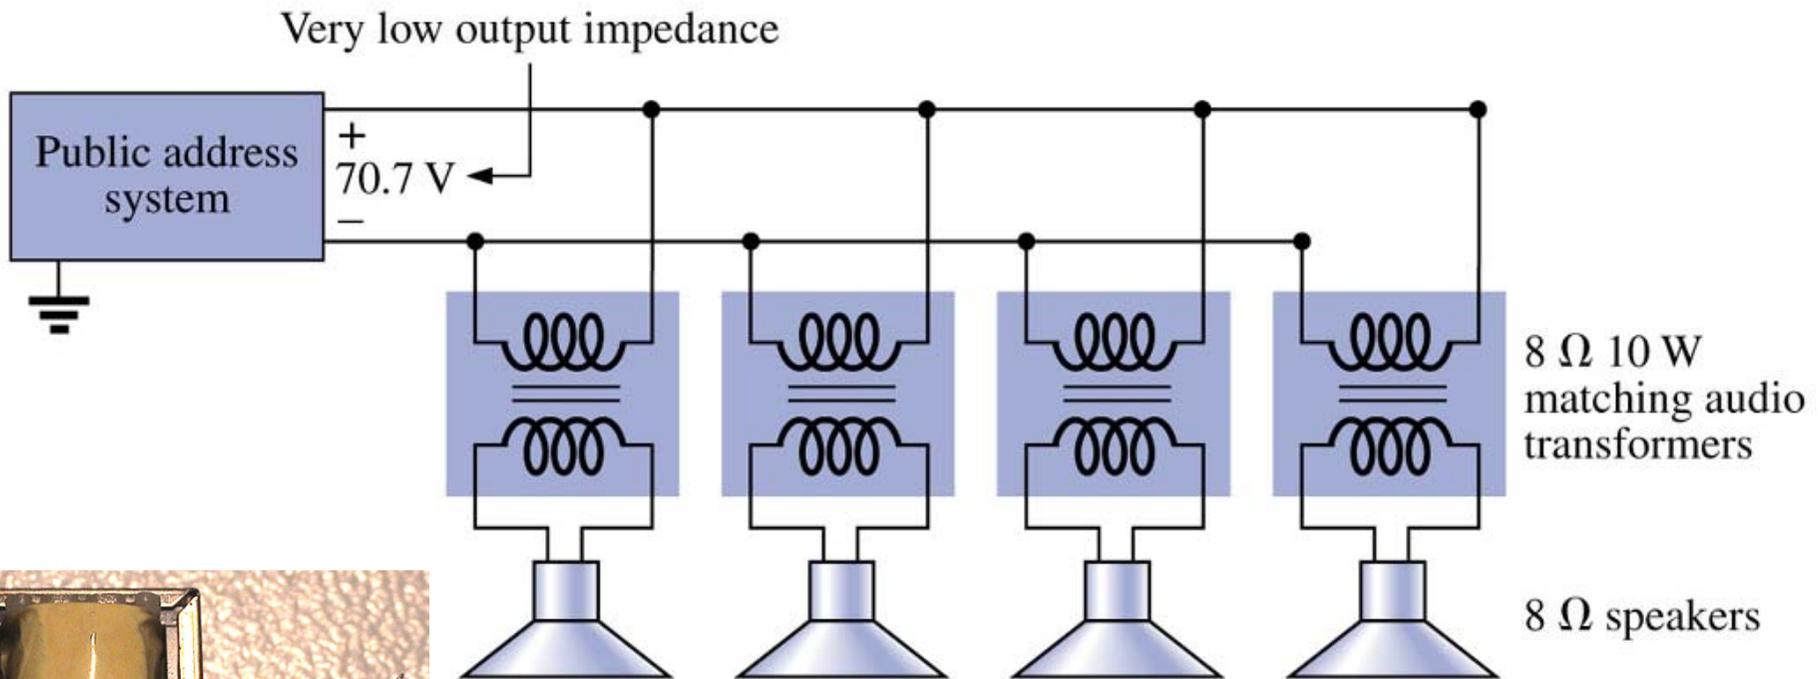


Aplicações

Casamento de impedância (rádio-freqüência):

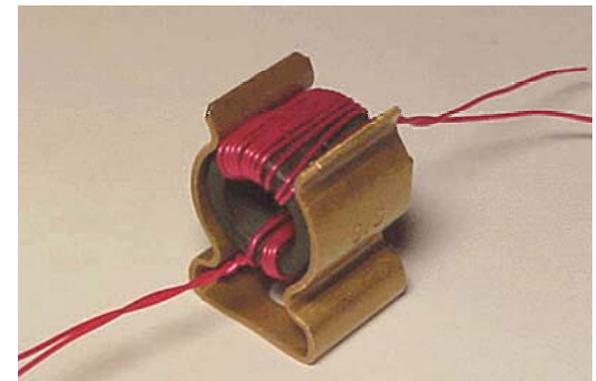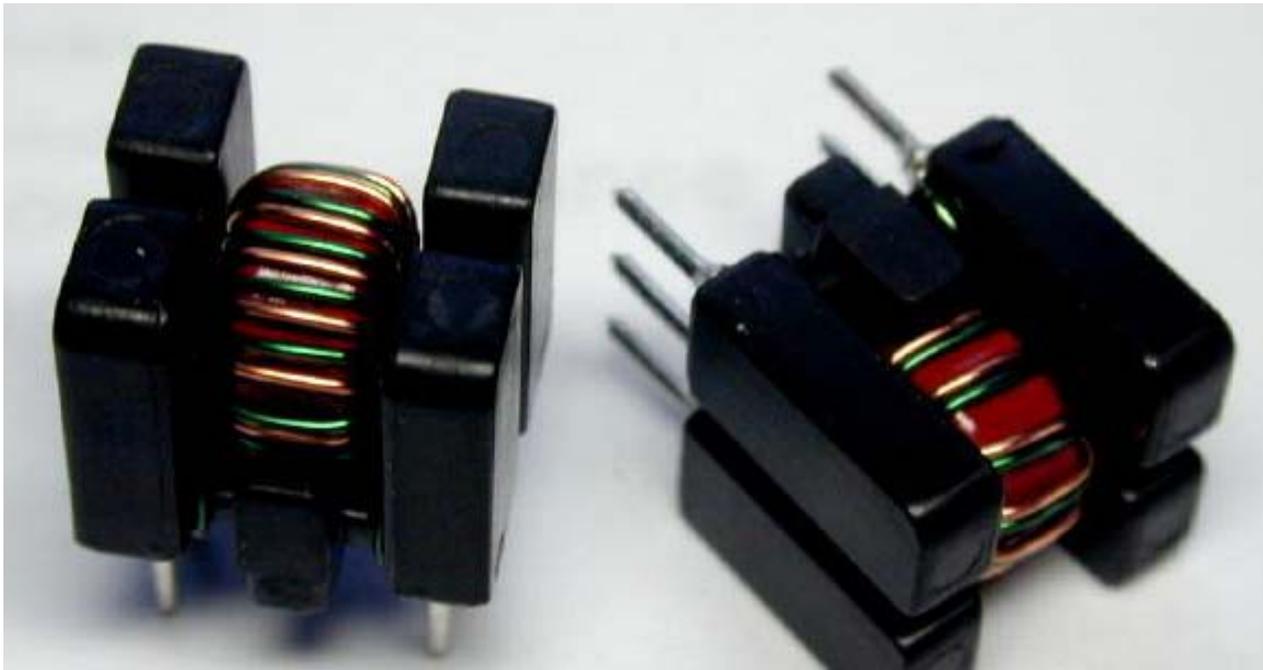


Aplicações

Transformador para medidas:

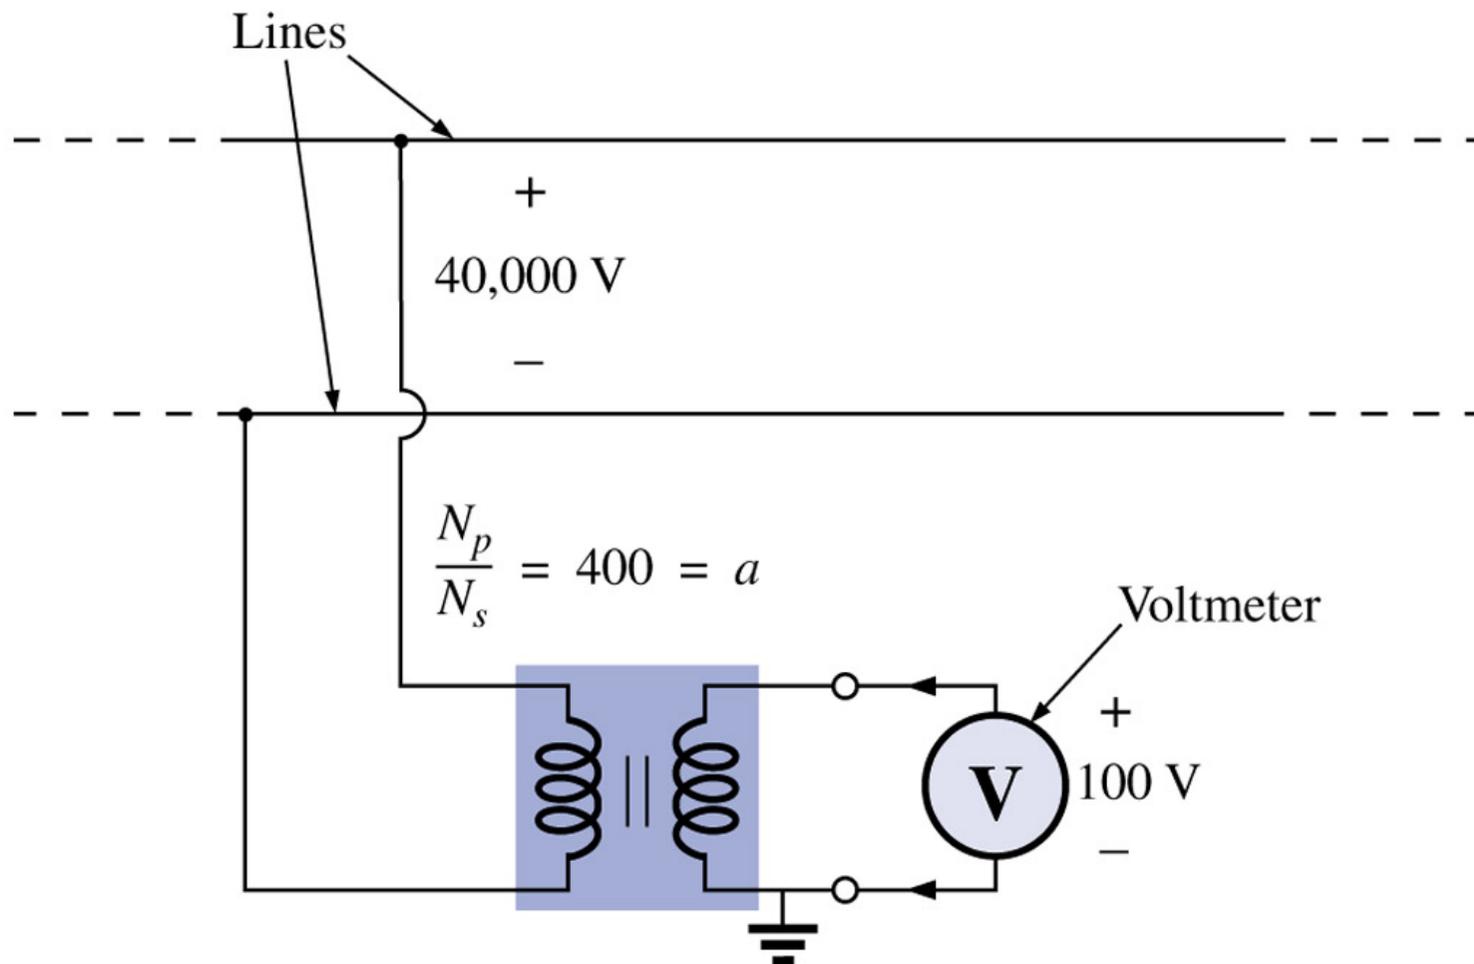

Aplicações

Transformador para medidas (de potencial):

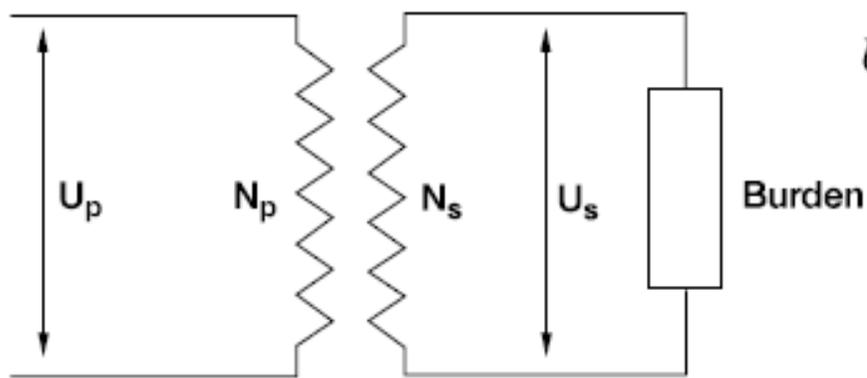


$$U_s = \frac{N_s}{N_p} \times U_p$$




Aplicações

Transformador para medidas (de corrente):

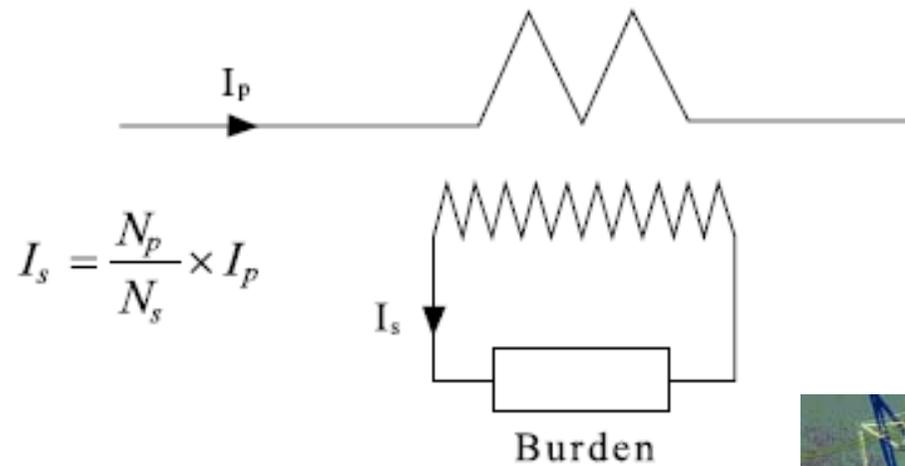


Aplicações

Transformador para medidas (isolamento):

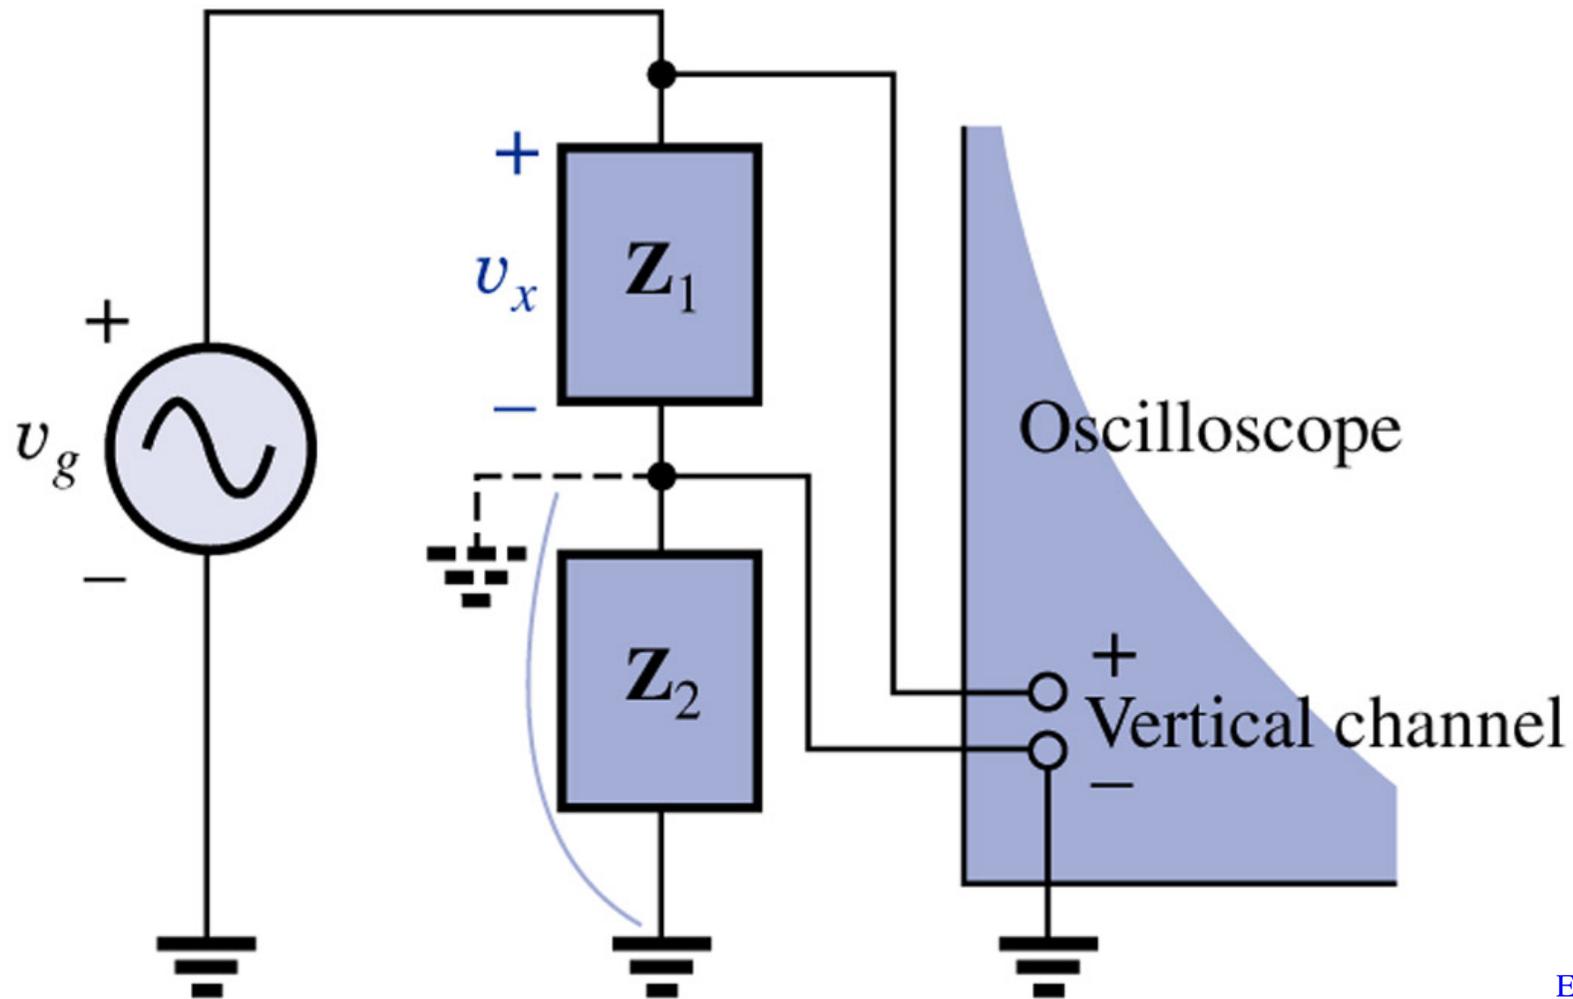





Aplicações

Transformador para medidas (isolamento):

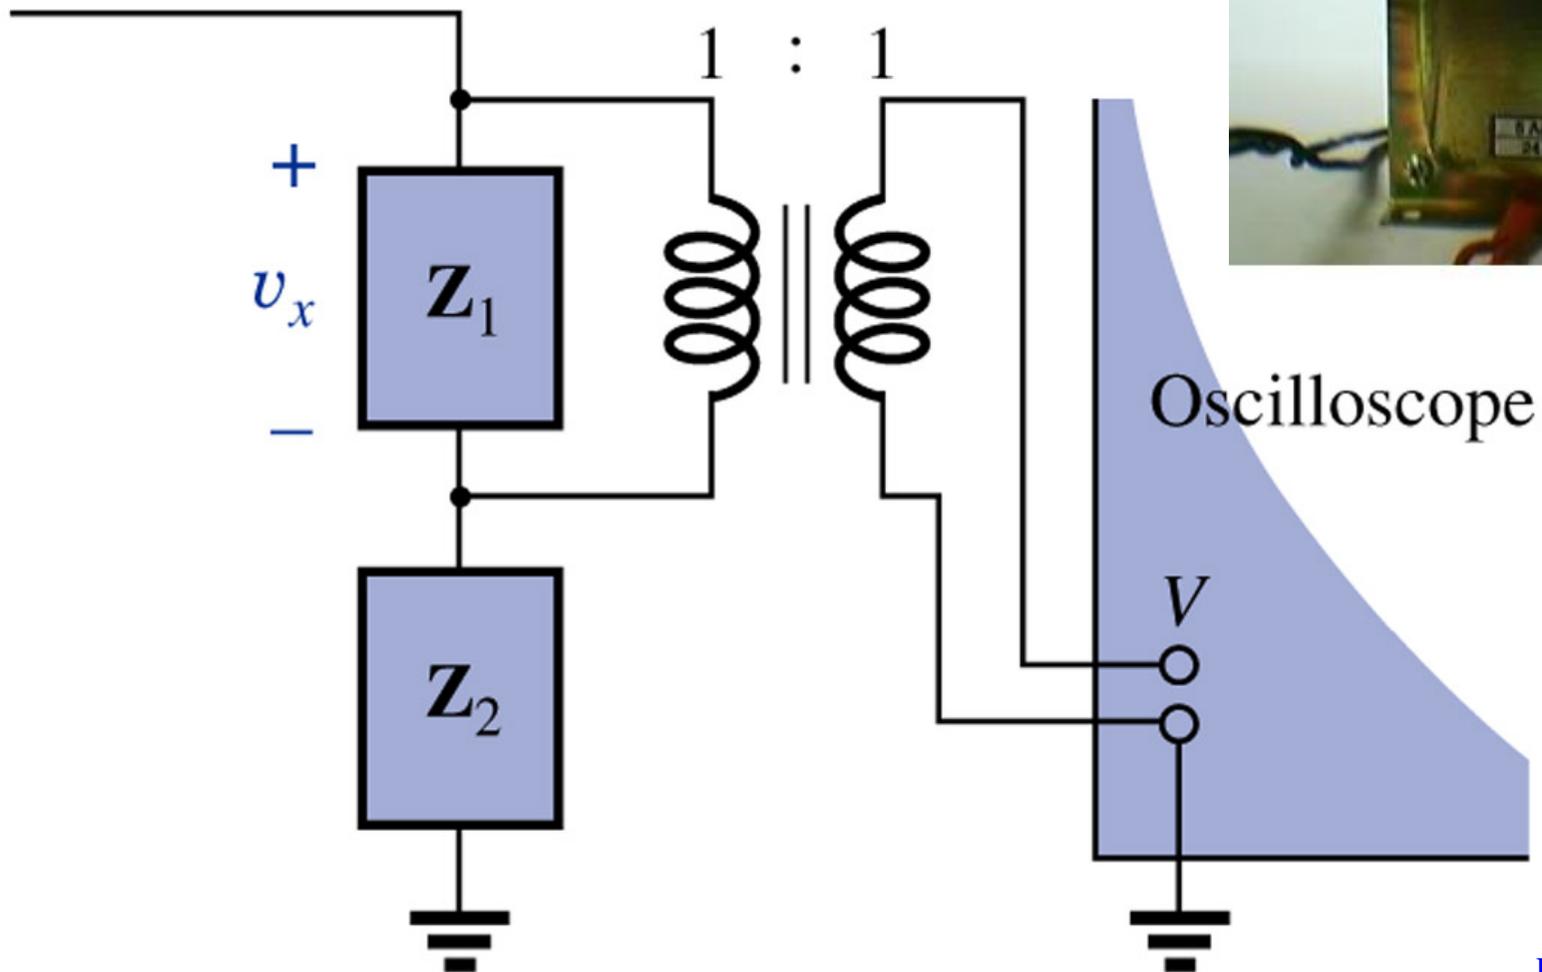




Aplicações

Transformador sensor de posição (LVDT – Linear variable differential transformer):

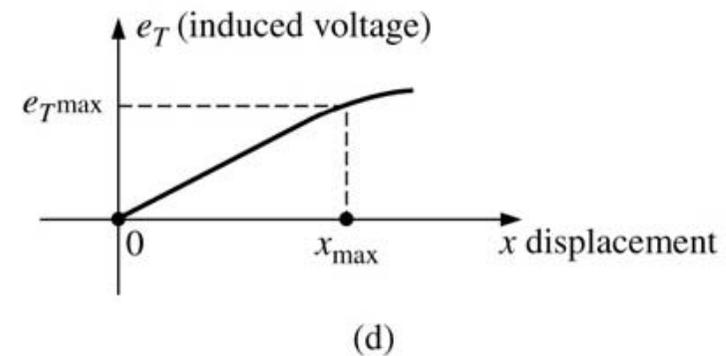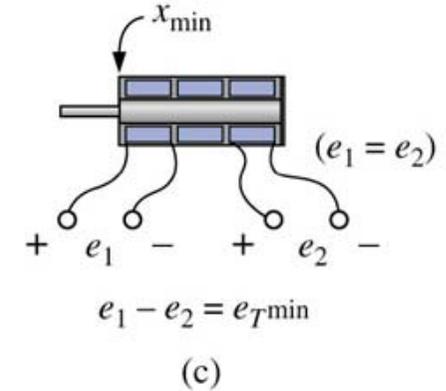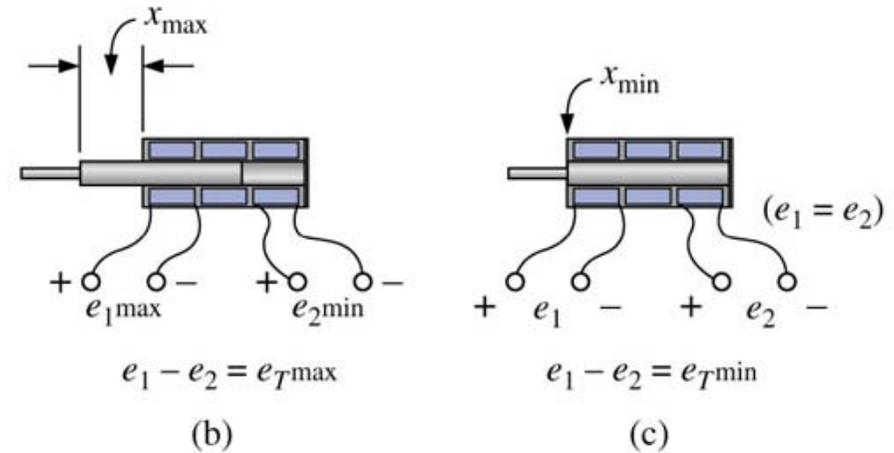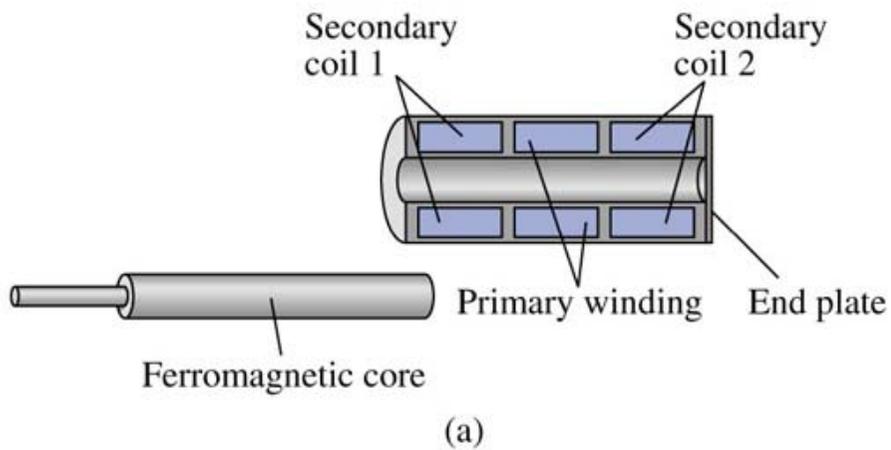





Aplicações

Compensador de baixa tensão:

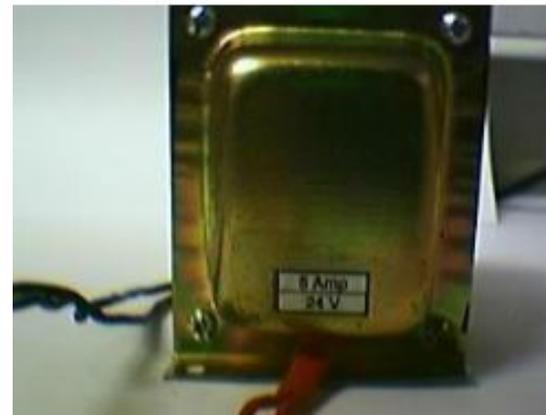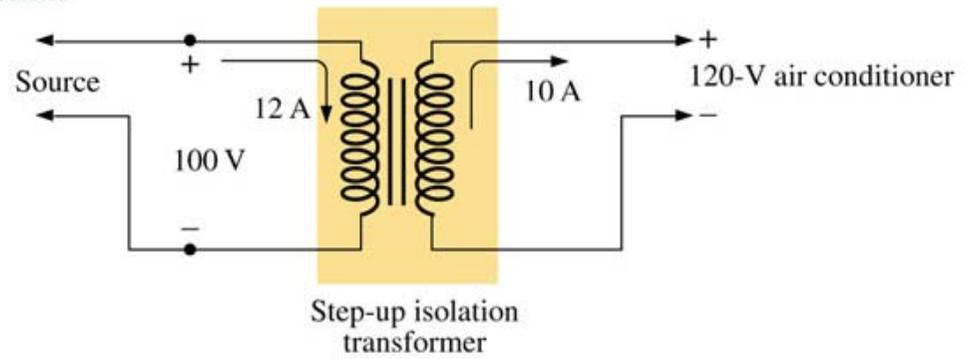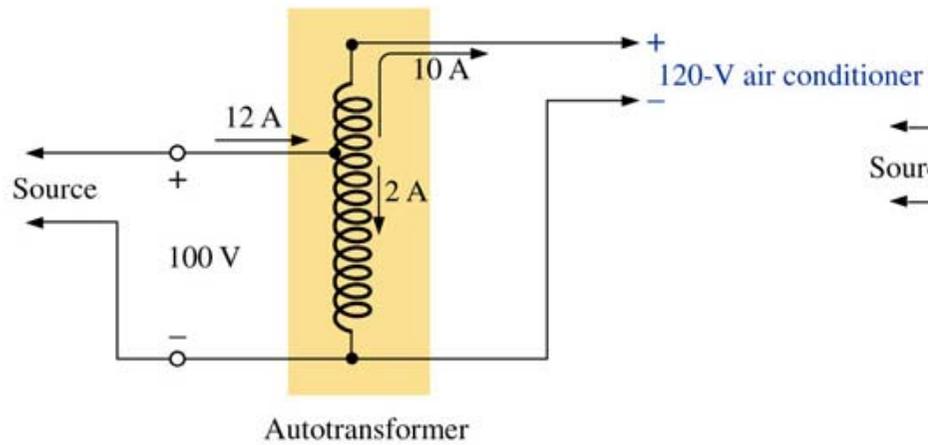

Aplicações

Transformador para lâmpada fluorescente:

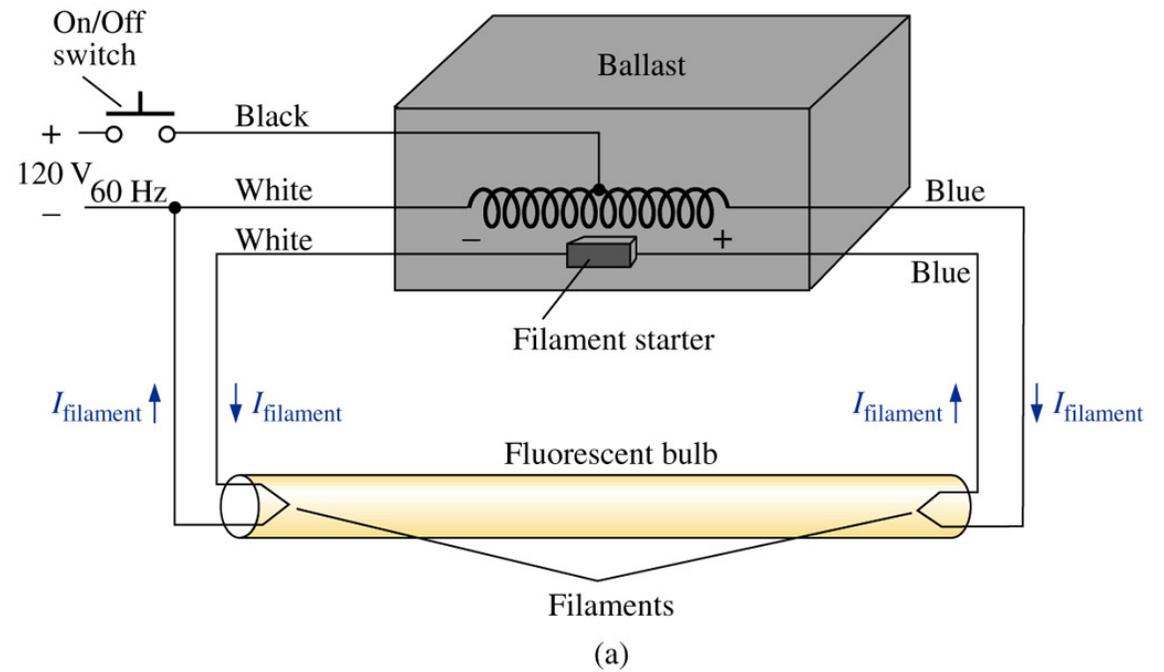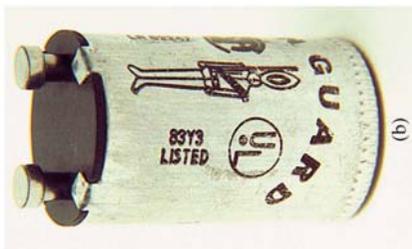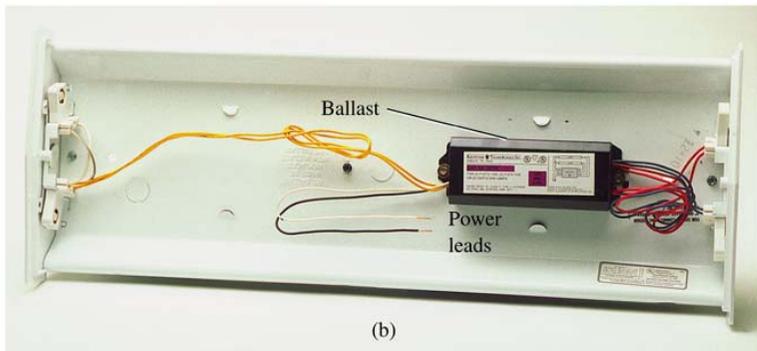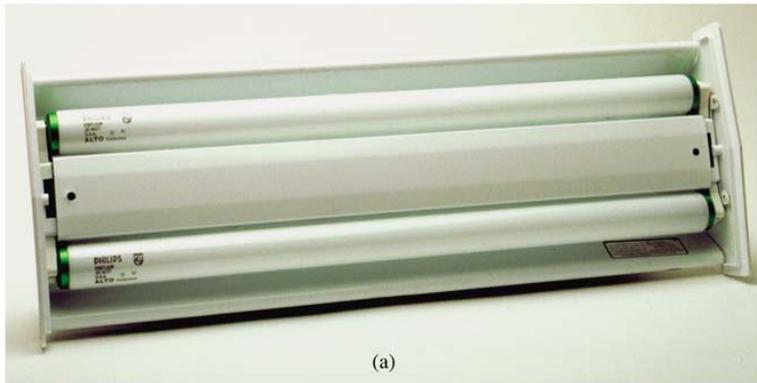

Aplicações

Transformadores de potência:

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

Características:

- Potências: 15 a 500 kVA
- Classe de tensão: 15 ou 24,2 kV

Aplicações:

Para distribuição de energia (concessionárias de energia, cooperativas, instaladoras e empresas em geral).



Aplicações

Transformadores de potência:

TRANSFORMADORES SECO

Características

- Potências: 300 a 3.000 kVA
- Classe de tensão: 15; 24,2 ou 36,2 kV

Aplicações

Os transformadores seco WEG podem substituir com vantagens os transformadores a óleo, principalmente nas aplicações onde a segurança é fator preponderante.



Utilizações típicas para este tipo de transformador:

- Plantas industriais, plantas químicas e petroquímicas, plataformas *off-shore*, edifícios comerciais, hospitais, embarcações marítimas, *shopping centers*, unidades de tratamento de água, aeroportos, centros de entretenimento, etc.





Aplicações

Transformadores para fontes de alimentação:

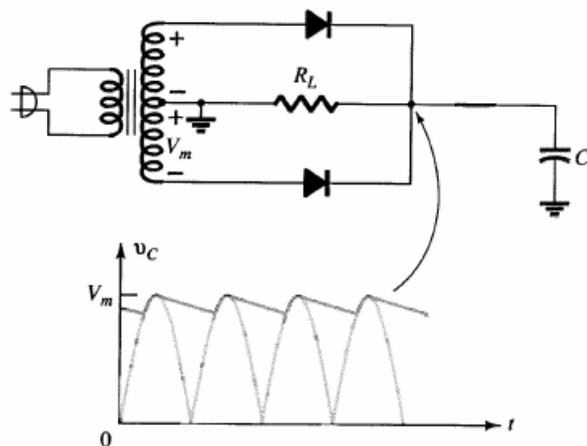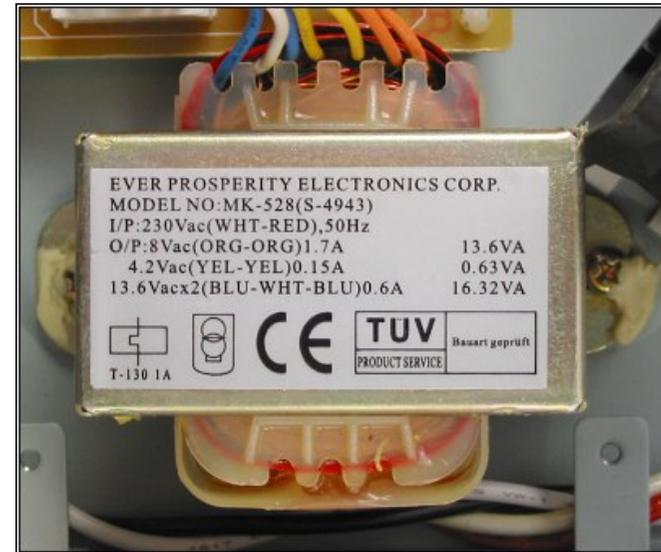


Aplicações

Transformadores para alta freqüência:

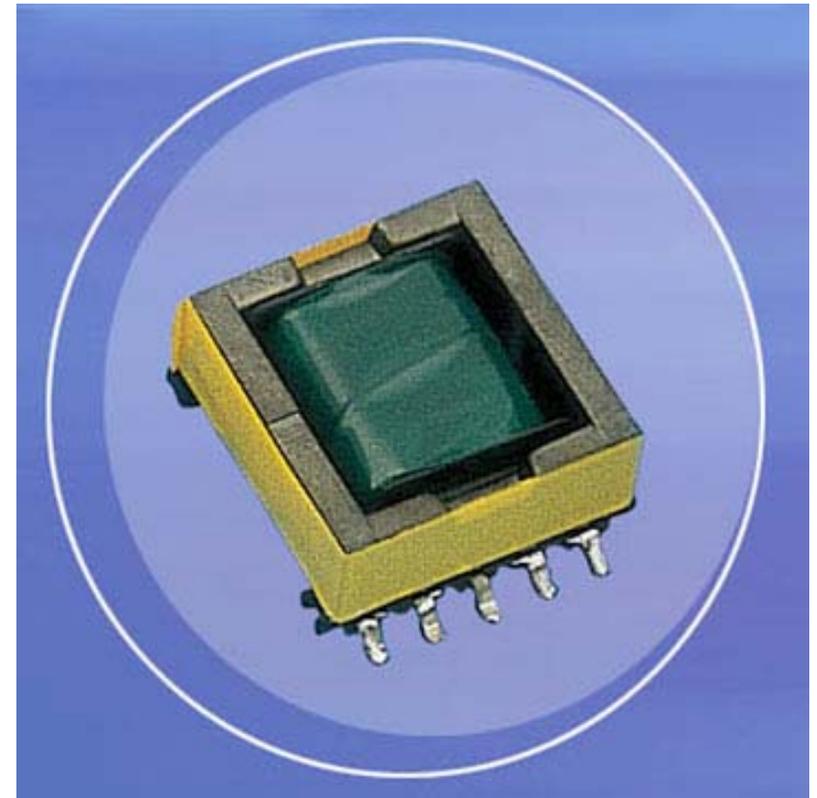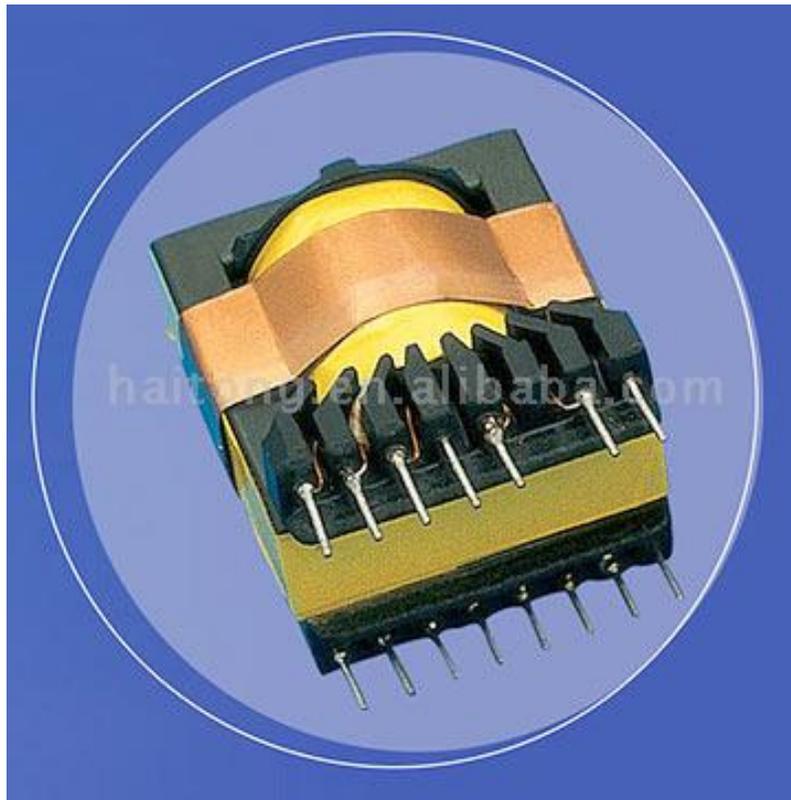

Aplicações

Transformadores para alta frequência:

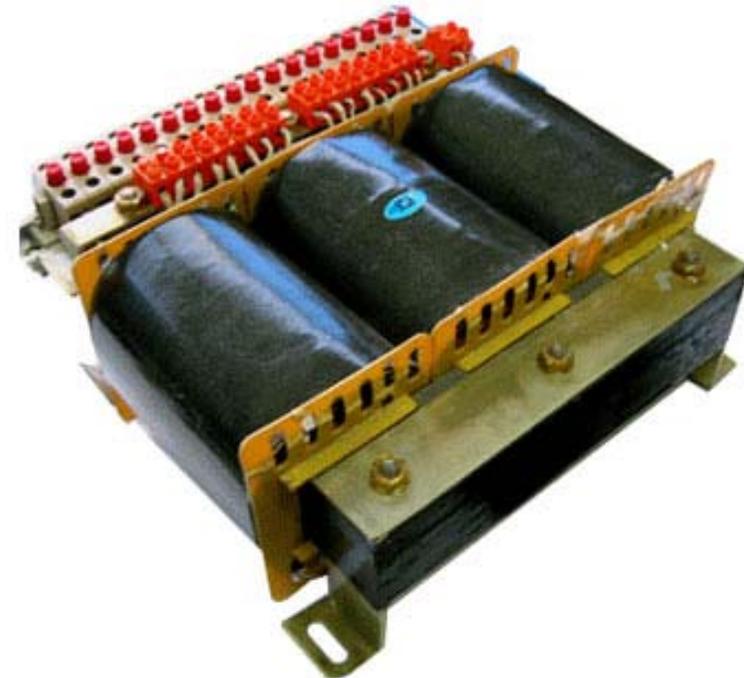

Projeto de transformadores


O projeto de um transformador depende:

- Da frequência de operação;
- Tensão e potência de operação;
- Dos locais de instalação;
- Entre outros.....

Projeto de transformadores

Projetando um transformador de baixa freqüência e baixa potência:

- Transformador isolador;
- Transformador para fontes de alimentação;
- Transformador para medidas elétricas;
- Entre outros....

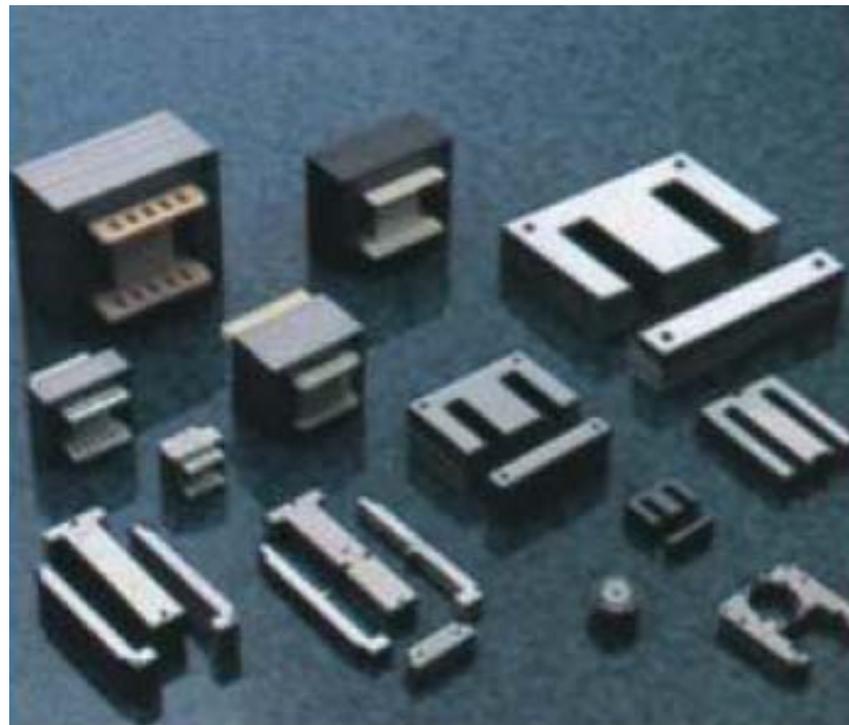

Projeto de transformadores

Características do núcleo:

- Perdas p/ chapas de cristais não orientados – 2,7% de silício
 - @ 400 Hz; 1,3 T = 7,5 W/kg;
- Perdas p/ chapas de cristais orientados – 3,1% de silício
 - @ 400 Hz; 1,3 T = 2 W/kg.

AÇOS SILICIOSOS DE GRÃO NÃO ORIENTADO

O aço silicioso GNO totalmente processado apresenta suas propriedades magnéticas plenamente desenvolvidas.

O produto possui excelente valor de permeabilidade, baixas perdas magnéticas e pode ser fornecido com revestimento isolante.

É matéria prima utilizada na fabricação dos núcleos de geradores e motores elétricos, reatores para sistemas de iluminação, medidores de energia, compressores herméticos para geladeiras e freezers, além de outros equipamentos elétricos.



AÇOS SILICIOSOS DE GRÃO ORIENTADO

O aço silicioso GO foi desenvolvido para alcançar baixas perdas e elevada permeabilidade magnética, requeridas para maior eficiência dos equipamentos e economia de energia elétrica.

Aplicado basicamente na fabricação dos núcleos de transformadores, também é utilizado em reatores de potência, hidrogenadores e turbogeradores. A principal característica deste produto é apresentar excelentes propriedades magnéticas na direção de laminação.

Projeto de transformadores

Características do núcleo:



Aço Silício GO
Características magnéticas típicas

Designação Acesita	Espessura Thickness (mm)	Perda magnética Core Loss (W/Kg)				Indução magnética mínima (T)			
		1,5T		1,7T		B600	B2500	B5000	B10000
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				
E004	0,27	0,78	1,02	1,13	1,47	1,85	1,92	1,96	1,97
E005	0,30	0,83	1,09	1,18	1,55	1,85	1,93	1,97	1,98

Projeto de transformadores

Características do núcleo:




Aço Silício GNO
Características Magnéticas Típicas

Espessura Thickness (mm)	Designação Acesita Acesita Grade	Perda magnética Core Loss (W/Kg)				Indução Magnética Magnetic Induction (T)		
		1,0T		1,5T		B2500	B5000	B10000
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
0,64	E230	1,80	2,34	4,10	5,30	1,59	1,67	1,79
	E185	1,76	2,29	4,00	5,23		1,68	
	E170	1,71	2,23	3,95	5,14	1,60	1,69	1,80
	E157	1,59	2,09	3,51	4,63			
0,50	E233*	1,40	1,79	3,09	3,98	1,66	1,75	1,86
	E230	1,55	1,98	3,57	4,57	1,60	1,69	1,80
	E185	1,45	1,85	3,35	4,29			
	E170	1,35	1,72	3,07	3,91	1,59	1,68	1,79
	E157	1,29	1,65	2,96	3,80			
	E145	1,27	1,62	2,93	3,73	1,58	1,67	1,78
	E137	1,24	1,58	2,85	3,65			
	E125	1,07	1,37	2,70	3,43			
	E115	1,04	1,34	2,59	3,32	1,54	1,63	1,75
	E110	1,01	1,30	2,51	3,23			
	E105	0,94	1,25	2,42	3,11			
0,35	E170	1,15	1,44	2,93	3,81	1,62	1,71	1,83
	E157	1,14	1,43	2,87	3,58			
	E145	1,08	1,35	2,82	3,52	1,59	1,70	1,81
	E137	1,02	1,28	2,66	3,34			
	E125	0,94	1,18	2,50	3,13			


Projeto de transformadores

Montagem do núcleo (com entreferro):

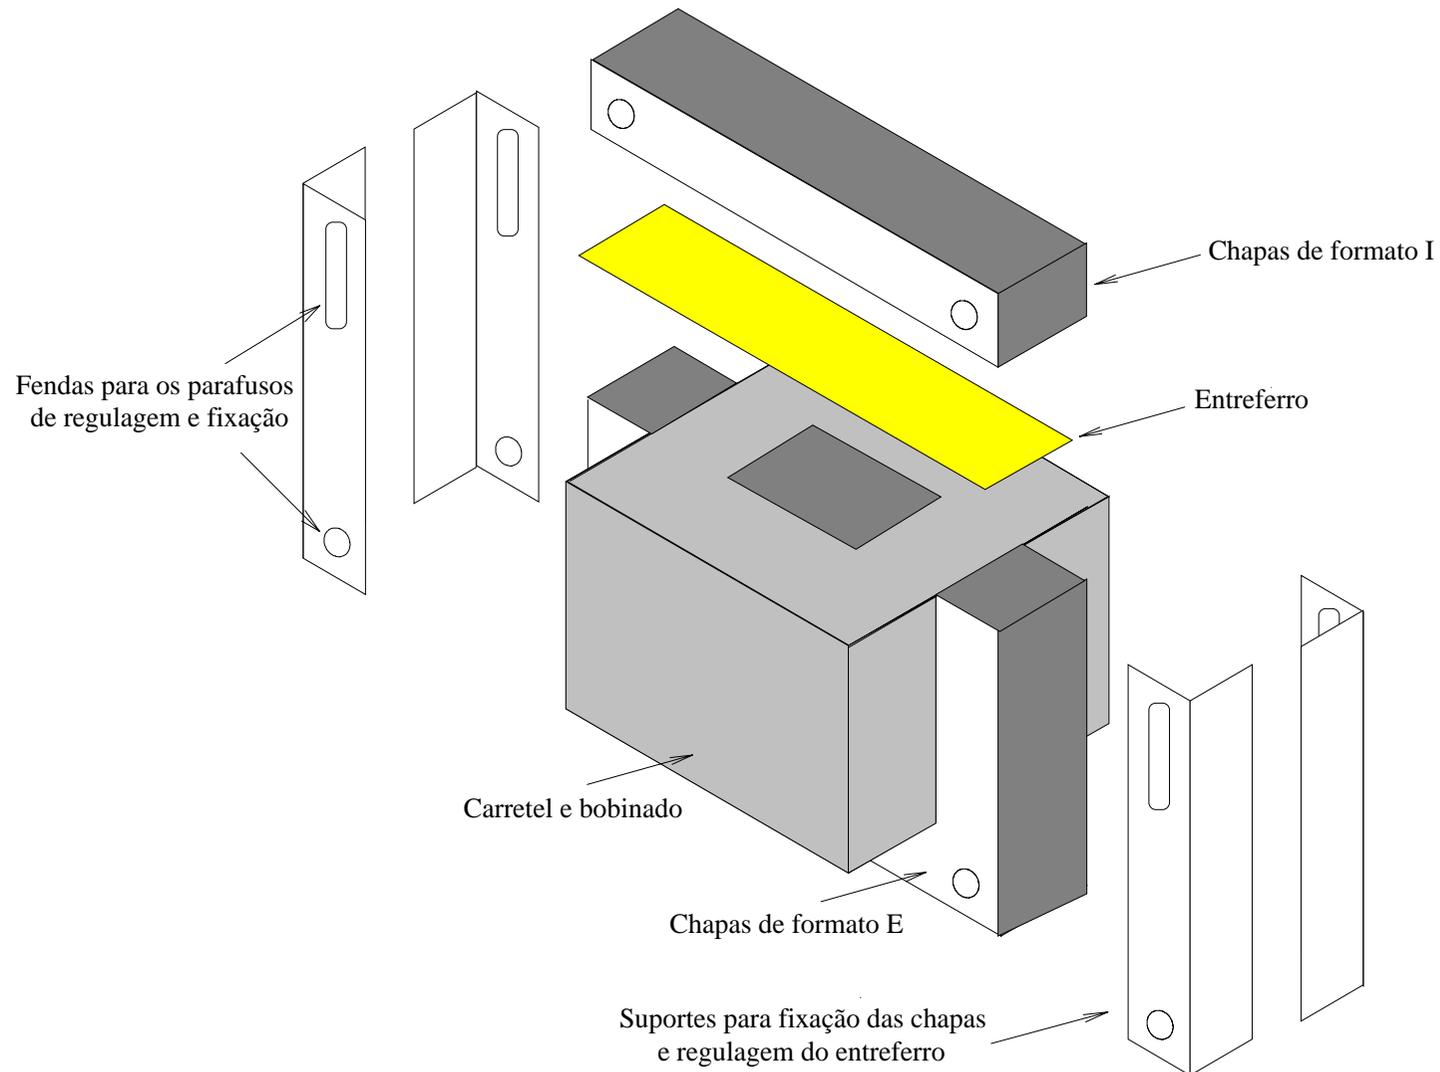

Projeto de transformadores

Montagem do núcleo (com entreferro):

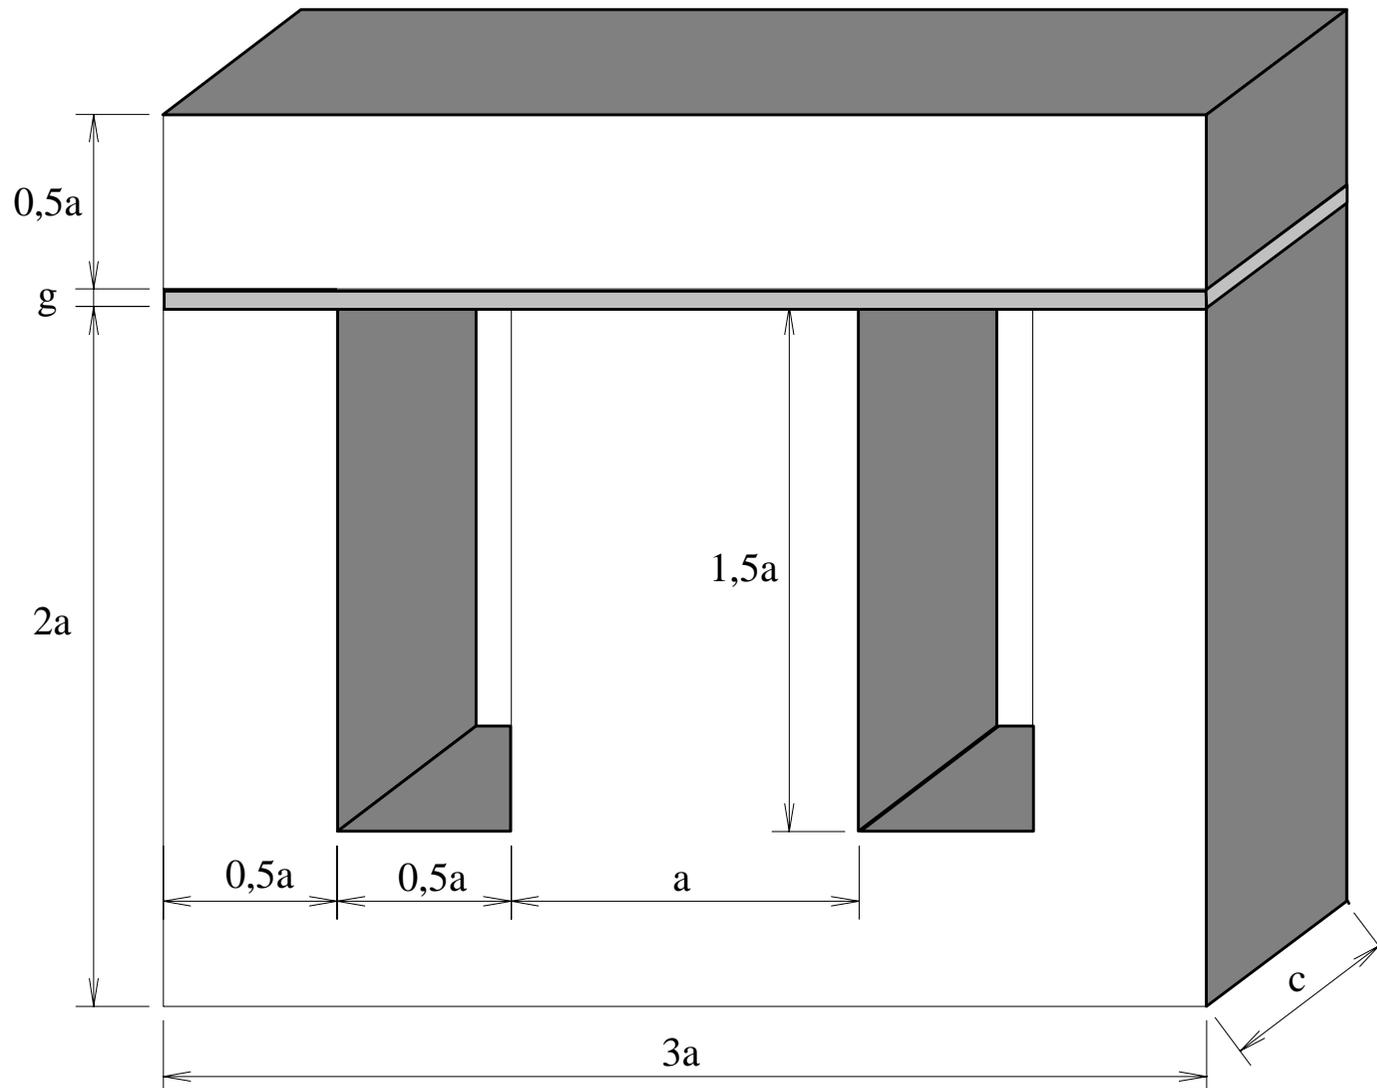

Projeto de transformadores

Tamanhos padrão de carretéis EI:

a [cm]	a x c [cm x cm]	Alt. x Larg. x Comp. [cm x cm x cm]
1,6	1,6 x 1,6	4,00 x 4,8 x 3,2
1,6	1,6 x 2,2	4,00 x 4,8 x 3,8
1,6	1,6 x 2,3	4,00 x 4,8 x 3,9
1,9	1,9 x 1,9	4,75 x 5,7 x 3,8
1,9	1,9 x 2,2	4,75 x 5,7 x 4,1
2,2	2,2 x 2,2	5,50 x 6,6 x 4,4
2,2	2,2 x 3,0	5,50 x 6,6 x 5,2
2,5	2,5 x 2,5	6,25 x 7,5 x 5,0
2,9	2,9 x 2,9	7,25 x 8,7 x 5,8
3,2	2,9 x 3,8	8,00 x 9,6 x 6,7
3,2	3,2 x 3,2	8,00 x 9,6 x 6,4
3,2	3,2 x 3,8	8,00 x 9,6 x 7,0
3,2	3,2 x 5,0	8,00 x 9,6 x 8,2

Projeto de transformadores

1) Dados de entrada:

$V_i = 100V$ Tensão de entrada;

$V_o = 100V$ Tensão de saída;

$S_o = 15VA$ Potência de saída;

$F_r = 60 Hz$ Frequência de operação;

$B_m = 11300 G$ Fluxo máximo;

$d = 4,5 A/mm^2$ Densidade de corrente;

$a = 1.9 cm$ Largura da perna central do núcleo;

$c = 2.2 cm$ Comprimento do núcleo;

$N = 1$ Relação de transformação.

Projeto de transformadores

2) Cálculo da seção geométrica do núcleo:

$$S_g = a \cdot c = 1,9 \cdot 2,2$$

$$S_g = 4,18 \text{ cm}^2$$

3) Cálculo da seção magnética do núcleo:

$$S_m = 0,9 \cdot S_g = 0,9 \cdot 4,18$$

$$S_m = 3,762 \text{ cm}^2$$

4) Cálculo da potência do transformador:

$$S = \left(\frac{S_m}{7,5} \right)^2 \cdot F_r = \left(\frac{3,762}{7,5} \right)^2 \cdot 60$$

$$S = 15,096 \text{ VA}$$



Projeto de transformadores

5) Cálculo do número de espiras:

$$N_p = \frac{10^8 \cdot V_i}{4,44 \cdot B_m \cdot S_m \cdot F_r} = \frac{10^8 \cdot 100}{4,44 \cdot 11300 \cdot 3,762 \cdot 60}$$

$$N_p = 884 \text{ espiras}$$

$$N_s = N_p \cdot N = 884 \cdot 1$$

$$N_s = 884 \text{ espiras}$$

Projeto de transformadores

6) Cálculo das correntes (valores eficazes):

$$I_p = \frac{S_o}{V_i} = \frac{15}{100}$$

$$I_p = 0,15 A$$

$$I_s = \frac{S_o}{V_s} = \frac{15}{100}$$


$$I_s = 0,15 A$$

Projeto de transformadores

7) Escolha da seção dos condutores:

$$S_p = \frac{I_p}{d} \cdot 10^{-2} = \frac{0,15}{4,5} \cdot 10^{-2}$$


$$S_p = 3,333 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^2$$



Fio 32 AWG

$$S_s = \frac{I_s}{d} \cdot 10^{-2} = \frac{0,15}{4,5} \cdot 10^{-2}$$

$$S_s = 3,333 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^2$$



Fio 32 AWG

Dados do fio 32 AWG:

$$S_{\text{cobre}} = 0,000320 \text{ cm}^2$$

$$S_{\text{isol}} = 0,000459 \text{ cm}^2$$

$$D_{\text{isol}} = 0,024 \text{ cm}$$

Projeto de transformadores

8) Cálculo do fator de ocupação:

$$Fo = \frac{0,75 \cdot a^2}{S_p \cdot N_p + S_s \cdot N_s} = \frac{0,75 \cdot 1,9^2}{0,000459 \cdot 884 + 0,000459 \cdot 884}$$

$$Fo = 3,336$$

$Fo > 3$  **OK**